

STENGRUPPEN

Impregnering med Akemi®

Denna instruktion gäller för användning/applicering av Akemi Antifläck Nano stenimpregnering.

Användningsområde

Impregnering används för vatten- olje- och fettavvisande behandling av mineraliska byggnadsmaterial såsom natur- och konststen (polerade, slipade eller råa ytor av marmor, kalksten, granit, gnejs, porfyr, betong, cementmosaik, oglaserade keramikplattor, mm.)

Observera

Vid fel användning/applicering kan den behandlande ytan bli missfärgad, flammig och eller få streck och drag av appliceringen. Prova alltid på en provyta/ provbit innan Impregnering utförs på hela ytan. Följ instruktioner och läs säkerhetsdatabladet för respektive produkt innan användning.

Bruksanvisning

1. Rengöring

Ytan måste vara ren, absolut torr och fri från beläggningar.

2. Anläggning på en provyta

Före arbetets påbörjan impregnera en provyta/ provbit för att testa medlets verkan, bedöma det behandlade objektets utseende och beräkna materialåtgång.

3. Impregneringens genomförande

Skaka flaskan väl före användning. Bästa förutsättning för impregnering är att stenens temperatur är 15-25°C och kan skyddas för regn och vatten minst 3 timmar. Ytan får inte värmas genom tex solljus eller golvvärme.

I allmänhet räcker det att impregnera 1-2 gånger vått i vått.

Medlet påförs med ljus mikrofiberduk. Vid större ytor som golv kan också mopp användas.

Ca 20 minuter efter behandlingens start men innan det torkat, tas överflödet som inte trängt in i stenen bort med en lämplig torr trasa eller duk tills alla rester avlägsnats. Vid för dålig effekt eller ojämn behandling kan man återimpregnera ytan. Verktyg kan rengöras med Nitroförtunning.

4. Särskilda upplysningar:

Vid lagring under 15° C tenderar medlet att tjockna; genom uppvärmning till ca 20° C blir det åter flytande och homogent.

Om ytan rengörs före behandling, är en torktid på minst 1-2 dagar nödvändig (beroende på temperatur och väder).

Fogars beständighet mot lösningsmedel måste först provas.

Icke lösningsmedelsbeständiga syntetmaterial, lackade ytor och andra objekt inom arbetsområdet (motorfordon eller grönområden) måste skyddas.

Överskottsmaterial förorsakar ränder och fläckbildningar.

Skydda mot direkt solljus vid bearbetning.

Använd skyddsutrustning enligt säkerhetsdatabladet för respektive produkt.

Olämpliga eller aggressiva rengöringsmedel och högtryckstvättning kan förstöra impregneringen.